


# FLEX

## ELEKTROWERKZEUGE

### GHT 55 18-EC

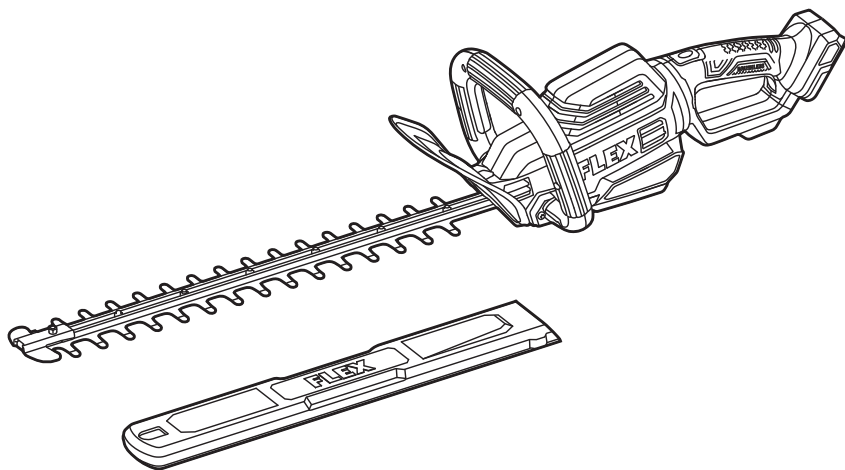

## Symbole použité v tomto návodu

### **VAROVÁNÍ!**

Označuje hrozící nebezpečí. Nedodržení tohoto upozornění může mít za následek smrt nebo umožrně těžká zranění.

### **UPOZORNĚNÍ!**

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci. Nedodržení tohoto varování může mít za následek lehké zranění nebo škodu na majetku.

### **POZNÁMKA**

Označuje tipy pro použití a důležité informace.

## Symbole na elektrickém nářadí



Aby bylo sníženo riziko úrazu, musí si uživatel přečíst návod k obsluze!



Používejte chrániče sluchu



Používejte ochranu očí



**NEBEZPEČÍ** - Udržujte ruce v bezpečné vzdálenosti od čepel



Informace o likvidaci starého zařízení

V

Volty

min<sup>-1</sup> Rychlost otáčení

## Pro vaši bezpečnost

### **VAROVÁNÍ!**

Před použitím elektrického nářadí si přečtěte a dodržujte:

- tento návod k použití,
- „Všeobecné bezpečnostní pokyny“ týkající se manipulace s elektrickým nářadím v příložené brožůře (dokument č.: 315.915),
- aktuálně platná pravidla daného místa a předpisy pro prevenci úrazů.

Toto elektrické nářadí odpovídá posledním trendům a bylo zkonstruováno v souladu s uznávanými bezpečnostními předpisy.

Přesto při jeho použití může dojít k ohrožení

života a končetin uživatele nebo třetí osoby, nebo může dojít k poškození samotného elektrického nářadí nebo jiného majetku.

Nůžky na živý plot lze používat pouze

- k určenému účelu
- v perfektním provozním stavu.

Závady, které ohrožují bezpečnost, musí být bezodkladně opraveny.

### **Zamýšlené použití**

Nůžky na živý plot GHT 55 18-EC jsou určeny k zastříhování živých plotů, keřů a křovin.

### **Bezpečnostní pokyny pro nůžky na živý plot**

#### **VAROVÁNÍ!**

**Přečtěte si všechna bezpečnostní varování a pokyny. Nedodržení varování a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár anebo vážný úraz. Všechna varování a pokyny uschovejte pro budoucí použití.**

- Nepoužívejte nůžky na živý plot za špatných povětrnostních podmínek, zejména pokud existuje nebezpečí blesku. Tím se snižuje riziko úrazu bleskem.
- Všechny napájecí šňůry a kabely uchovávejte mimo prostor stříhání. Napájecí šňůry nebo kabely mohou být skryty v živých plotech nebo keřích a nářadí je může náhodně přefíznout.
- Používejte ochranu sluchu. Riziko ztráty sluchu snižují vhodné ochranné pomůcky.
- Nůžky na živý plot držte pouze za izolované části rukojetí, protože čepel se může dostat do kontaktu se skrytým vedením. Čepele, které se dostanou do kontaktu s vodičem „pod proudem“, může rozvést proud do nechráněných kovových částí elektrického nářadí a způsobit obsluze úraz elektrickým proudem.
- Udržujte všechny části těla v bezpečné vzdálenosti od čepel. Neodstraňujte řezaný materiál ani jej nedržte, pokud je lišta v pohybu. Čepele se po vypnutí spínače dál pohybují. Jediná chvilka nepozornosti při práci s nůžky na živý plot může mít za následek vážný úraz.
- Při odstraňování zaseknutého materiálu nebo při opravě nůžek na živý plot se ujistěte, že jsou všechny hlavní spínače vypnuty a akumulátor byl vyjmut nebo odpojen. Neočekávané spuštění nůžek

na živý plot při odstraňování zaseknutého materiálu nebo při údržbě může vést k vážnému zranění osob.

- Při odstraňování zaseknutého materiálu nebo při opravě nůžek na živý plot se ujistěte, že jsou všechny hlavní vypínače vypnuty a zámek je v uzamčené poloze. Neočekávané spuštění nůžek na živý plot při odstraňování zaseknutého materiálu nebo při údržbě může vést k vážnému zranění osob.
- Přenášejte nůžky na živý plot za rukojeť se zastavenou čepelí a dávejte pozor, aby nedošlo k aktivaci hlavního spínače. Správné nošení nůžek na živý plot snižuje riziko neúmyslného spuštění a následného zranění osob o čepeli.
- Při přepravě nebo skladování nůžek na živý plot vždy nasadte kryt čepelí. Správná manipulace s nůžkami na živý plot sníží riziko úrazu čepelí.

## ULOŽTE SI TYTO POKYNY!

### Hluk a vibrace

Hodnoty hluku a vibrací byly stanoveny v souladu s normou EN 62841. Hodnocená hladina hluku elektrického nářadí a je typicky:

- Hladina akustického tlaku  $L_{pA}$  69 dB(A);
  - Hladina akustického výkonu  $L_{WA}$ : 89 dB(A);
  - Neurčitost:  $K = 2,38$  dB.
- Celková hodnota vibrací:
- Emisní hodnota  $a_{h1}$ :  $\leq 2,5$  m/s<sup>2</sup>
  - Neurčitost:  $K = 1,5$  m/s<sup>2</sup>

#### **UPOZORNĚNÍ!**

Uvedená měření se týkají nového elektrického nářadí. Denní použití způsobuje změnu hodnot hluku a vibrací.

#### **POZNÁMKA**

Úroveň emisí vibrací uvedená v tomto informačním listu byla měřena v souladu s metodou měření standardizovanou v normě EN 62841 a může být použita pro porovnání jednoho nářadí s jiným.

Celkové deklarované hodnoty vibrací a deklarované hodnoty emise hluku mohou být také použity při předběžném posouzení expozice.

Pokud se však nářadí používá pro různé aplikace s různými režným příslušenstvím nebo špatně udržovaným příslušenstvím, může se úroveň emisí vibrací lišit.

Díky tomu se může výrazně zvýšit úroveň expozice v průběhu celého pracovního období. Pro přesný odhad úrovně expozice vibracím je nutné vzít v úvahu také časy, kdy je nářadí vypnuté nebo spuštěné, ale ve skutečnosti se nepoužívá.

Díky tomu může být výrazně snížena úroveň expozice v rámci celé pracovní doby. Identifikujte další bezpečnostní opatření k ochraně obsluhy nářadí před účinky vibrací, jako jsou: údržba nářadí a vrtacího příslušenství, udržování rukou v teple, organizace pracovních postupů.



#### **VAROVÁNÍ!**

- *Emise hluku při skutečném používání elektrického nářadí se mohou lišit od deklarovaných hodnot v závislosti na způsobech použití nářadí, zejména na tom, jaký druh obrobku je zpracováván.*
- *Obsluha musí určit bezpečnostní opatření na ochranu obsluhy, která jsou založena na odhadu expozice ve skutečných podmínkách použití (s přihlédnutím ke všem částem provozního cyklu, jako jsou doby, kdy je nářadí vypnuté a kdy běží nečinnosti kromě doby spuštění)*



#### **UPOZORNĚNÍ!**

*Při akustickém tlaku vyšším než 85 dB (A) používejte chrániče sluchu.*

## Technické údaje

Nářadí	GHT 55 18-EC		
Typ	Nůžky na živý plot		
Jmenovité napětí	V=	18	
Rychlost při chodu naprázdno	ot/min	0-1400	
Délka lišty	cm	51	
Maximální řezný výkon	mm	25	
Hmotnost podle „Postupu EPTA 01/2003“ (bez akumulátoru)	kg	2,8	
Akumulátor	AP 2.5	AP 5.0	AP 8.0
Hmotnost akumulátoru	0,42	0,72	1,18
Provozní teplota	-4 ~ 40 °C		
Skladovací teplota	< 50 °C		
Teplota nabíjení	4 ~ 40 °C		
Nabíječka	CA 10.8/18.0, CA 18.0-LD		

## Přehled (viz obr. A)

Číslování funkcí výrobku odkazuje na vyobrazení přístroje na stránce s obrázky.

- 1 Čepel
- 2 Bezpečnostní ochrana
- 3 Bezpečnostní spínač
- 4 Přední rukojeť
- 5 Větrací otvory
- 6 Hlavní rukojeť
- 7 Tlačítko pro uvolnění akumulátoru
- 8 Tlačítko napájecího panelu
- 9 Akumulátor
- 10 Hlavní vypínač
- 11 Tlačítko pro nastavení úhlu
- 12 Kryt čepele

## Návod k použití



### VAROVÁNÍ!

Zařízení nepoužívejte na žebříku, střeše, stromě a jiných nestabilních operách. Stabilní postoj a pevný povrch vám umožní lepší ovládní nůžek na živý plot v nečekaných situacích.



### VAROVÁNÍ!

Před prováděním jakýchkoli prací na nářadí nejprve vyjměte akumulátor.

### Před zapnutím elektrického nářadí

Vyberte elektrické nářadí a příslušenství a zkontrolujte, zda nechybí nebo nejsou poškozené žádné díly.

Sejměte kryt čepele z řezacího zařízení.



### POZNÁMKA

Akumulátory nejsou při dodání plně nabitý. Před prvním uvedením do provozu akumulátory plně nabijte. Viz návod k obsluze nabíječky.

### Vložení/výměna akumulátoru

- Nabíjený akumulátor zatlačte do elektrického nářadí, dokud nezapadne na místo (viz obr. B).
- Chcete-li akumulátor vyjmout, stiskněte uvolňovací tlačítko (1.) a akumulátor (2.) vytáhněte (viz obr. C).



### UPOZORNĚNÍ!

Pokud zařízení nepoužíváte, chraňte kontakty akumulátoru. Volné kovové části mohou zkratovat kontakty; nebezpečí výbuchu a požáru!

### Stav nabití baterie

- Stiskněte tlačítko, abyste zkontrolovali stav nabití pomocí LED ukazatele nabití. Pokud některá z LED bliká, je třeba akumulátor znovu nabít. Pokud se po stisknutí tlačítka nerozsvítí žádná LED, je akumulátor vadný a musí být vyměněn. Ukazatel zhasne po 5 vteřinách.



### POZNÁMKA

Postupujte podle pokynů pro nabíjení baterie uvedených v návodu k obsluze nabíječky.

## Zapnutí elektrického nářadí (viz obrázek D)

■ Zapnutí elektrického nářadí:  
Držte elektrické nářadí jednou rukou za hlavní rukojeť a druhou za přední rukojeť.

Stiskněte současně hlavní vypínač a bezpečnostní spínač.

■ Vypnutí elektrického nářadí:  
Vypněte elektrické nářadí uvolněním hlavního vypínače nebo bezpečnostního spínače.

## Nastavení úhlu (viz obrázek E-G)

- Úhel hlavní rukojeti lze nastavit v pěti polohách (viz obrázek H1- H5).
- Stiskněte tlačítko nastavení úhlu a podržte je v dané poloze.
- Otáčejte hlavní rukojetí ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.
- Uvolněte tlačítko nastavení úhlu a otáčejte hlavní rukojetí, dokud se nezajistí.

## VAROVÁNÍ!

*Nůžky na živý plot se nespustí, pokud není hlavní rukojeť zajištěna.*

## Zastříhávání

- Větve přesahující řeznou kapacitu tohoto výrobku před zahájením práce odřízněte a odstraňte pomocí vhodného prořezávače.
- Stříhacím zařízením lehce přejíždějte po stříhané ploše a pohybujte se přitom podle tvaru živého plotu nebo keře.
- Pro dosažení optimálního řezného výkonu se doporučuje mírný sklon řezacího zařízení ve směru pohybu.
- Nespěchejte a nesnažte se řezat příliš mnoho jedním tahem řezacího zařízení.
- Nejprve nařízněte obě strany od spodního řezu směrem nahoru. Tím se zabrání tomu, aby se odřezky dostaly do cesty oblasti, která má být ještě posekána (viz obrázek I).
- Po rozříznutí boků přejděte k horní části. Snažte se, aby řezací zařízení svíralo s řeznou plochou úhel přibližně 15° (viz obrázek J).
- Pokud je řezaná plocha obzvláště dlouhá, řežte v několika fázích, abyste dosáhli lepšího výsledku; menší odřezky umožní snadné kompostování.

## Údržba a péče

### VAROVÁNÍ!

*Před prováděním jakýchkoli prací na nářadí nejprve vyjměte akumulátor.*

### Čištění

#### UPOZORNĚNÍ!

*Při čištění stlačeným vzduchem vždy používejte ochranné brýle.*

Nářadí a větrací otvory pravidelně čistěte. Četnost čištění závisí na materiálu a délce používání. Vnitřek pouzdra a motor pravidelně ofukujte suchým stlačeným vzduchem.

### Čištění a mazání čepelí

- Udržujte čepel čistou a zbavenou nečistot. Odstraňte odřezky.
- Pro zachování dobrého řezného výkonu naneste na řezací zařízení malé množství vhodného maziva.
- Udržujte čepel ostrou. Opotřebované nebo poškozené řezací zařízení nechte vyměnit za nové stejného typu u kvalifikovaného odborníka.
- Nastavení vzdálenosti mezi čepelimi není nutné, protože je předem určena výrobcem.
- Pokud se řezací zařízení během provozu přehřívá, je nutné namazat vnitřní plochy čepelí. (viz obrázek K)

### Opravy

Opravy smí provádět pouze autorizované servisní středisko.

### Náhradní díly a příslušenství

Další příslušenství, zejména řezací příslušenství, naleznete v katalogích výrobce. Schematické výkresy a seznamy náhradních dílů naleznete na naší domovské stránce: [www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com).

## Informace o likvidaci

### VAROVÁNÍ!

*Nepotřebné elektrické nářadí učiňte nepoužitelným:*

- odpojením napájecího kabelu nářadí napájeného ze sítě,
- vyjmutím akumulátoru v případě akumulátorového nářadí.



Pouze země EU  
Elektrické nářadí nelikvidujte v rámci  
domovního odpadu!

V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU  
o odpadních elektrických a elektronických  
zařízeních a provedení do vnitrostátních  
právních předpisů musí být elektrické nářadí  
shromažďováno odděleně a recyklováno  
způsobem šetrným k životnímu prostředí.



**Recyklace surovin místo likvidace  
odpadu.**

Zařízení, příslušenství a obaly by měly být  
recyklovány způsobem šetrným k životnímu  
prostředí. Plastové díly jsou určeny pro  
recyklaci podle druhu materiálu.



### **VAROVÁNÍ!**

*Akumulátory nevhazujte do domovního  
odpadu, ohně ani vody. Použité akumulátory  
neotvírejte.*

Pouze v zemích EU:

V souladu se směrnicí 2006/66/ES musí být  
vadné nebo použité akumulátory recyklovány.



### **POZNÁMKA**

*Informujte se u vašeho prodejce o  
možnostech likvidace!*

## **CE-Prohlášení o shodě**

Prohlašujeme na naši vlastní odpovědnost,  
že výrobek popsáný v části „Technické  
specifikace“ splňuje následující normy nebo  
normativní dokumenty:

EN 62841 v souladu s předpisy směrnic  
2014/30/EU, 2006/42/ES, 2011/65/EU.

Za technické dokumenty zodpovídá: FLEX-  
Elektrowerkzeuge GmbH, R & D  
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

*i.v. Peter Lameli* *Klaus Peter Weinper*

Peter Lameli  
Technický ředitel

Klaus Peter Weinper  
Vedoucí oddělení kvality  
(QD)

01.03.2023; FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH  
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

## **Yyloučení odpovědnosti**

Výrobce a jeho zástupce neodpovídají  
za škody a ušlý zisk v důsledku přerušení  
podnikání způsobeného výrobkem nebo  
nepoužitelným výrobkem. Výrobce a  
jeho zástupce neručí za škody, které byly  
způsobeny nesprávným použitím výrobku  
nebo použitím výrobku s výrobky jiných  
výrobců.

## Symbole použité v tomto návode

### **VAROVANIE!**

Označuje hroziace nebezpečenstvo. Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok smrť alebo mimoriadne ťažké zranenia.

### **UPOZORNENIE!**

Označuje možnú nebezpečnú situáciu. Nerešpektovanie tohto varovania môže viesť k ľahkému zraneniu alebo poškodeniu majetku.

### **POZNÁMKA**

Označuje aplikačné rady a dôležité informácie.

## Symbole na elektrickom náradí



Prečítajte si návod na obsluhu pre zníženie rizika poranenia!



Používajte ochranu sluchu



Používajte ochranu očí



**NEBEZPEČENSTVO** - Udržujte ruky v bezpečnej vzdialenosti od čepele



Informácie o likvidácii starého stroja

V

Volty

min<sup>-1</sup>

Rýchlosť otáčania

## Pre vašu bezpečnosť

### **VAROVANIE!**

Pred použitím elektrického náradia si prečítajte:

tento návod na obsluhu,

- Všeobecné bezpečnostné pokyny“ o zaobchádzaní s elektrickým náradím v priloženej príručke (leták č.: 315.915), aktuálne platné miestne pravidlá a predpisy na prevenciu nehôd.

Toto elektrický náradie je najmodernejšie zariadenie a bolo skonštruované v súlade s uznávanými bezpečnostnými predpismi.

Pri použití však môže dôjsť k ohrozeniu života

a končatín používateľa alebo ďalších osôb, alebo môže dôjsť k poškodeniu elektrického náradia či iného majetku.

Nožnice na živý plot sa môžu používať len

- v súlade s určením,
- v bezchybnom prevádzkovom stave.

Poruchy, ktoré ohrozujú bezpečnosť, sa musia okamžite odstrániť.

## Zamýšľané použitie

Nožnice na živý plot GHT 55 18-EC sú určené na strihanie živých plotov, krikov a krovín.

## Bezpečnostné pokyny pre nožnice na živý plot

### **VAROVANIE!**

**Prečítajte si všetky bezpečnostné varovania a pokyny. Nedodržanie týchto varovaní a pokynov môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie!** Všetky varovania a pokyny si ponechajte pre prípadnú potrebu v budúcnosti.

- Nepoužívajte nožnice na živý plot za nepriaznivých poveternostných podmienok, najmä ak existuje nebezpečenstvo blesku. Tým sa znižuje riziko úderu bleskom.
- Všetky napájacie káble a vodiče uchovávajte mimo oblasti strihania. Napájacie káble alebo vodiče môžu byť ukryté v krikoch, či živých plotoch a môže dôjsť k ich náhodnému prerezaniu čepeľou.
- Používajte ochranu sluchu. Vhodné ochranné prostriedky znižujú riziko straty sluchu.
- Elektrické náradie držte len za izolované rukoväte, pretože čepeľ môže prísť do kontaktu so skrytým vedením. Pri kontakte čepele so „živým“ vodičom sa môžu obnažené kovové časti nožníc na živý plot stať „živými“ a môžu spôsobiť obsluhu elektrický šok.
- Udržujte všetky časti tela mimo dosahu čepele. Neodstraňujte rezaný materiál, alebo ho nepridržujte, keď sú čepele v pohybe. Čepele pokračujú v pohybe po vypnutí spínača. Chvilková nepozornosť pri práci s nožnicami na živý plot môže mať za následok vážne zranenie.
- Pri odstraňovaní zaseknutého materiálu alebo pri opravách nožnic na živý plot skontrolujte, či sú vypnuté všetky vypínače a či je akumulátor odstránený alebo

odpojený. Neočakávané zapnutie nožníc na živý plot počas čistenia zaseknutého materiálu alebo údržby môže mať za následok vážne zranenie.

- Pri odstraňovaní zaseknutého materiálu alebo pri opravách nožníc na živý plot skontrolujte, či sú vypnuté všetky hlavné vypínače a či je zaistenie v uzamknutej polohe. Neočakávané zapnutie nožníc na živý plot počas čistenia zaseknutého materiálu alebo údržby môže mať za následok vážne zranenie.
- Prenášajte nožnice na živý plot za rukoväť so zastavenou čepeľou a dávajte pozor, aby ste nezapli hlavný vypínač. Správne prenášanie nožníc na živý plot znižuje riziko neúmyselného štartu a následného poranenia čepeľou.
- Pri preprave alebo skladovaní nožníc na živý plot vždy použijete kryty strižnej čepele. Správna manipulácia s nožnicami na živý plot znižuje možnosť úrazu lištami.

## ODLOŽTE SI TIETO POKYNY!

### Hluk a vibrácie

Hodnoty hluku a vibrácií boli stanovené v súlade s normou EN 62841. Vyhodnotená hladina hluku elektrického náradia je zvyčajne:

- Hladina akustického tlaku  $L_{pa}$  69 dB(A);
  - Hladina akustického výkonu  $L_{WA}$ : 89 dB(A);
  - Neurčitost:  $K = 2,38$  dB.
- Celková hodnota vibrácií:
- Emisná hodnota  $a_h$ :  $\leq 2,5$  m/s<sup>2</sup>
  - Neurčitost:  $K = 1,5$  m/s<sup>2</sup>

#### **UPOZORNENIE!**

Uvedené merania sa vzťahujú na nové elektrické náradie. Denné používanie spôsobuje zmenu hodnôt hluku a vibrácií.

#### **POZNÁMKA**

Úroveň emisií vibrácií uvedená v tomto informačnom liste bola nameraná v súlade s meracou metódou štandardizovanou v EN 62841 a možno ju použiť na porovnanie jedného nástroja s druhým.

Deklarovaná celková hodnota (hodnoty) vibrácií a deklarovaná hodnota (hodnoty) emisie hluku sa môžu použiť aj pri

predbežnom hodnotení vystavenia.

Ak sa však náradie používa na rôzne aplikácie, s iným rezacím príslušenstvom alebo je zle udržiavaný, úroveň emisií vibrácií sa môže líšiť.

To môže výrazne zvýšiť hladinu expozície počas celého pracovného obdobia. Na presný odhad úrovne expozície na vibrácie je tiež potrebné vziať do úvahy časy, keď je náradie vypnuté alebo spustené, ale v skutočnosti sa nepoužíva.

To môže výrazne znížiť hladinu expozície počas celého pracovného obdobia. Identifikujte dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhy pred účinkami vibrácií, ako sú: údržba nástroja a rezného príslušenstva, udržiavanie rúk v teple, organizácia pracovných postupov.



#### **VAROVANIE!**

- Emisie vibrácií a hluku počas skutočného používania elektrického náradia sa môžu líšiť od deklarovaných hodnôt v závislosti od spôsobu použitia náradia, najmä od toho, aký druh obrobku sa spracováva; a
- Operátor musí identifikovať bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhy, ktoré sú založené na odhade vystavenia v skutočných podmienkach používania (berúc do úvahy všetky časti prevádzkového cyklu, ako sú časy, keď je náradie vypnuté a kedy beží nečinnosti okrem času spustenia).



#### **UPOZORNENIE!**

Používajte chrániče sluchu pri akustickom tlaku nad 85 dB (A).



## Technické údaje

Náradie	GHT 55 18-EC		
Typ	Nožnice na živý plot		
Menovité napätie	V=	18	
Rýchlosť bez zaťaženia	ot./min	0 - 1400	
Dĺžka čepele	cm	51	
Maximálna rezacia kapacita	mm	25	
Hmotnosť podľa „Postupu EPTA 01/2003“ (bez akumulátora)	kg	2,8	
Akumulátor	AP 2.5	AP 5.0	AP 8.0
Hmotnosť akumulátora	0,42	0,72	1,18
Pracovná teplota	-4 ~ 40 °C		
Skladovacia teplota	< 50 °C		
Teplota nabíjania	4 ~ 40 °C		
Nabíjačka	CA 10.8/18.0, CA 18.0-LD		

## Prehľad (pozri obr. A)

Číslovanie dielov výrobku sa vzťahuje na ilustráciu prístroja na stránke s nákresom.

- 1 Čepel'
- 2 Bezpečnostná ochrana
- 3 Bezpečnostný spínač
- 4 Predná rukoväť
- 5 Vetracie otvory
- 6 Hlavná rukoväť
- 7 Tlačidlo na uvoľnenie akumulátora
- 8 Tlačidlo napájacieho panelu
- 9 Akumulátor
- 10 Hlavný vypínač
- 11 Tlačidlo nastavenia uhla
- 12 Kryt čepele

## Návod na obsluhu



### VAROVANIE!

*Nepoužívajte na rebríku, streche, strome alebo v inej nestabilnej podpore. Stabilné postavenie na pevnom povrchu umožňuje lepšiu kontrolu nad nožnicami na živý plot pri neočakávaných situáciách.*



### VAROVANIE!

*Pred akýmkoľvek prácou na elektrickom náradí vyberte akumulátor.*

### Pred zapnutím elektrického náradia

Vybalte elektrické náradie a príslušenstvo a skontrolujte, či nechýbajú alebo nie sú poškodené žiadne diely. Odstráňte kryt čepele z rezacieho zariadenia.



### POZNÁMKA

*Akumulátory nie sú pri dodaní úplne nabité. Pred prvým použitím úplne nabíte akumulátor. Pozrite si návod na obsluhu nabíjačky.*

### Vloženie/výmena akumulátora

- Nabýť akumulátor zatlačte do náradia, kým nezacvakne na svoje miesto (pozri obr. B).
- Na vybratie stlačte uvoľňovacie tlačidlo (1.) a vytiahnite akumulátor (2.) (pozri obrázok C).



### UPOZORNENIE!

*Keď náradie nepoužívate, chráňte kontakty akumulátora. Uvoľnené kovové časti môžu skratovať kontakty; nebezpečenstvo výbuchu a požiaru!*

### Stav nabitia akumulátora

- Stlačením tlačidla skontrolujte stav nabitia na LED kontrolke nabitia.

Ak jedna z LED kontroliek bliká, akumulátor sa musí nabíť. Ak sa po stlačení tlačidla nerozsvieti žiadna LED, akumulátor je chybný a musí sa vymeniť. Kontrolka zhasne po 5 sekundách.



### POZNÁMKA

*Riadte sa pokynmi pre nabíjanie akumulátora uvedenými v návode na obsluhu nabíjačky.*

## Zapnutie elektrického náradia (pozri obrázok D)

■ Zapnutie elektrického náradia: Jednou rukou držte elektrické náradie za hlavnú rukoväť a druhou za prednú rukoväť. Súčasne stlačte vypínač a bezpečnostný spínač.

■ Ak chcete elektrické náradie vypnúť: Vypnite elektrické náradie uvoľnením vypínača alebo bezpečnostného spínača.

## Nastavenie uhla (pozri obrázok E-G)

- Uhol hlavnej rukoväte je možné nastaviť do piatich polôh (pozri obrázok H1- H5).
- Stlačte tlačidlo nastavenia uhla a podržte ho v danej polohe.
- Otáčajte hlavnou rukoväťou v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.
- Uvoľnite tlačidlo nastavenia uhla a otáčajte hlavnou rukoväťou, kým sa nezaistí na mieste.

### **VAROVANIE!**

*Ak sa hlavná rukoväť nezaistí, nožnice na živý plot sa nespustia.*

## Orezávanie

- Pred začatím práce odrežte a odstráňte vetvy presahujúce reznú kapacitu tohto výrobku pomocou vhodného orezávača.
- Rezacím zariadením pohybujte zľahka po reznej ploche, pričom sa snažte kopírovať tvar živého plotu alebo kríka.
- Na dosiahnutie optimálneho rezného výkonu sa odporúča mierny sklon rezacieho zariadenia v smere pohybu.
- Neponáhľajte sa a nesnažte sa rezať príliš veľa jedným ťahom rezacieho zariadenia.
- Najskôr narežte obe strany od spodného rezu smerom nahor. Tým sa zabráni tomu, aby sa odrezky dostali na cestu do oblasti, ktorá sa má ešte orezať (pozri obrázok I).
- Po narezaní bokov prejdite k hornej časti. Snažte sa, aby bolo rezacie zariadenie naklonené približne 15° k reznej ploche (pozri obrázok J).
- Ak je strihaná plocha obzvlášť dlhá, strihajte v niekoľkých etapách, aby ste dosiahli lepší výsledok; menšie odrezky sú vhodné na kompostovanie.

## Údržba a starostlivosť



### **VAROVANIE!**

*Pred akýmikoľvek prácami na elektrickom náradí vyberte akumulátor.*

### Čistenie



### **UPOZORNENIE!**

*Pri čistení stlačeným vzduchom vždy používajte ochranné okuliare.*

Pravidelne čistite náradie a vetracie otvory. Frekvencia čistenia závisí od materiálu a doby používania. Vnútro skrine a motor pravidelne prefukujte suchým stlačeným vzduchom.

### Čistenie a mazanie čepele

- Udržujte čepeľ čistú a zbavenú nečistôt. Odstráňte odrezky.
- Na rezacie zariadenie naneste malé množstvo vhodného maziva, aby sa zachoval dobrý rezný výkon.
- Udržujte čepeľ ostrú. Opotrebované alebo poškodené rezacie zariadenie nechajte vymeniť za nové rovnakého typu u kvalifikovaného odborníka.
- Nastavenie vzdialenosti medzi čepeľami nie je potrebné, pretože je vopred určené výrobcom.
- Ak sa rezacie zariadenie počas prevádzky prehrieva, je potrebné namazať vnútorné plochy čepele. (pozri obrázok K)

### Opravy

Opravy môže vykonávať len autorizované zákaznícke servisné stredisko.

### Náhradné diely a príslušenstvo

Ostatné príslušenstvo, najmä rezné príslušenstvo, nájdete v katalógoch výrobcov. Výkresovú dokumentáciu a zoznamy náhradných dielov nájdete na našej domovskej stránke: [www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com).

### Informácie o likvidácii



### **VAROVANIE!**

- Znefunkčnite nepotrebné elektrické náradie:*
- odpojením elektrického kábla sieťovo napájaného náradia,
  - odstránením akumulátora z náradia napájaného akumulátorom.



len pre krajiny EÚ  
Elektrické náradie nevyhadzujte do domového odpadu!

V súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení a transpozícií do vnútroštátneho práva musia byť použité elektrické náradia zbierané oddelene a recyklované spôsobom šetrným k životnému prostrediu.



### **Recyklácia surovín namiesto likvidácie odpadu.**

Zariadenie, príslušenstvo a obaly sa musia recyklovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Plastové diely sú určené na recykláciu podľa druhu materiálu.



### **VAROVANIE!**

*Nevyhadzujte akumulátor do domového odpadu, ohňa alebo vody. Neotvárajte použité akumulátory.*

Len v krajinách EÚ:

V súlade so smernicou 2006/66/ES musia byť chybné alebo použité batérie recyklované.



### **POZNÁMKA**

*O možnostiach likvidácie sa informujte u vášho predajcu!*

## **€-Vyhlásenie o zhode**

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok opísaný v časti „Technické špecifikácie“ je v súlade s nasledujúcimi normami alebo normatívnymi dokumentmi:

EN 62841 v súlade s predpismi smerníc 2014/30/EÚ, 2006/42/ES, 2011/65/EÚ.

Zodpovedný za technické dokumenty: FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D  
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

i.v.  

Peter Lameli

Technický riaditeľ

Klaus Peter Weinper

Vedúci oddelenia kvality

01.03.2023; FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH  
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

## **Vylúčenie zodpovednosti**

Výrobca a jeho zástupca nie sú zodpovední za škody a ušlý zisk v dôsledku prerušenia podnikania spôsobeného výrobkom alebo nepoužiteľným výrobkom. Výrobca a jeho zástupca nezodpovedajú za škody, ktoré vznikli nesprávnym použitím elektrického nástroja alebo použitím elektrického nástroja s výrobkami od iných výrobcov.